

Datum	Maßnahmen	Radio Mexico 933 837	Befund	Std.	Kosten: Artikel	Preis	
17.07.23	Kunde: Peter xxx Str. Nr PLZ Ort email Tel.		<ul style="list-style-type: none"> Radio kommt ohne Umrichter von oben stark verstaubt und oxidiert, unbeschädigt alle Ferrite sind gangbar alle Bedienelemente & alle mechanischen Teile sind o.k. Pontonknöpfe, Achsmuttern vorhanden Konsolenblende: Chromrahmen zerstört 		Auftrag: <ul style="list-style-type: none"> Radio vollständig restaurieren, kein externer Anschluss Umrichter aus Bestand	270,00 €	
17.07.23	Radio zerlegt und gereinigt			2			
18.07.23	Kondensatoren (außer keram.) erneuert			2	Kondensatoren	24,00 €	
20.07.23	<ul style="list-style-type: none"> Gehäuse gebürstet Röhren erneuert 	<ul style="list-style-type: none"> Empfang o.k., Suchlauf: 2 Sender ==> Abgleich notwendig! 		2	Materialien	100,00 €	
21.07.23	Kurzschluss in Kabelmitte beseitigt		Kurzschluss im Umrichterkabel: Pin4 = 225V gegen Masse	1			
21.07.23	FM-Abgleich:		alle Werte optimal, aber: zu wenig Sender !	1			
24.07.23	Röhrenspannungen geprüft: <ul style="list-style-type: none"> alle o.k., außer Ua (Pin1-Rö1) = 0V Ursache: R5 = 10k/2W defekt AM-Abgleich (wg. Originalität) Poti erneuert 	<ul style="list-style-type: none"> Empfang: 2 Sender ==> Fehler suchen! jetzt: Empfang & Suchlauf o.k.! alle Filter optimiert Vol.-Poti hat Wackelkontakt 		4	10k/2W: 2€ Poti: 45€	47,00 €	
25.07.23	<ul style="list-style-type: none"> Langzeittest Blende (DIN1, neu verchromt) erneuert Dokumentationen 	<ul style="list-style-type: none"> ohne Befund 		1	Chromblende	100,00 €	
					Werkstatt & Kleinteile	20,00 €	
					Summe Materialien	561,00 €	
				Summe der Stunden	13	Arbeitsleistung (37€/h)	481,00 €
					Porto	0,00 €	
					Summe	1.042,00 €	